

TR4012

38 litru smilšu strūklas iekārtas montāžas un ekspluatācijas instrukcija



**PIRMS IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN BRĪDINĀJUMUS.
SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU TURPMĀKAI ATSAUCEI.**

Šajā instrukcijā ir sniegta svarīga informācija par pareizu ekspluatāciju un apkopi. Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu šīs instrukcijas precizitāti. Ražotājs patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Jautājumu vai problēmu gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

SATURA RĀDĪTĀJS

- Drošības simbolu, apzīmējumu un marķējumu nozīme
- Serviss
- Speciālie drošības noteikumi un/vai simboli
- Iepakojuma saturs
- Sastāvdaļas
- Montāža
- Eksploatācija
- Apkope
- Rezerves daļu shēma
- Rezerves daļu saraksts

DROŠĪBAS SIMBOLU, APZĪMĒJUMU UN MARKĒJUMU NOZĪME

Kas jāzina par drošības norādījumiem

Šajā instrukcijā ietvertie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi nevar aptvert visas iespējamās situācijas un apstākļus, kas var rasties. Montējot vai lietojot šo izstrādājumu, jāievēro veselais saprāts, piesardzība un rūpība.

Ja rodas neskaidrības par kādu problēmu vai ekspluatācijas apstākļiem, vienmēr sazinieties ar izplatītāju, servisa pārstāvi vai ražotāju.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols. Tas tiek izmantots, lai brīdinātu par iespējamiem miesas bojājumu riskiem. Ievērojiet visus drošības norādījumus, kas seko šim simbolam, lai izvairītos no traumām vai nāves.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols. Tas tiek izmantots, lai brīdinātu par iespējamiem miesas bojājumu riskiem. Ievērojiet visus drošības norādījumus, kas seko šim simbolam, lai izvairītos no traumām vai nāves.

VISPĀRĪGĀS IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Aprīkojums

- 37,9 litru tvertne ar noslēgvārstu
- Komplektā 2,44 m šļūtene
- Piltuve
- Strūklošanas aizsargmaska
- Strūklošanas pistole ar 4 keramikas dīzēm

Parametrs	Vērtība
Tvertnes tilpums	37,9 l
Šļūtenes garums	2,44 m
Darba spiediens	4,1–8,6 bar
Gaisa patēriņš	170–708 l/min

**SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU, PIRKUMA ČEKU UN GARANTIJAS
DOKUMENTUS TURPMĀKAI ATSAUCEI.**

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN BRĪDINĀJUMUS.

**Izpakojojot pārbaudiet, vai komplektā ir visas sarakstā norādītās detaļas. Ja kāda
detaļa trūkst vai ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

VESELAIS SAPRĀTS UN PIESARDZĪBA IR FAKTORI, KURUS NAV IESPĒJAMS IEKĻAUT PAŠĀ IZSTRĀDĀJUMĀ. PAR TO NODROŠINĀŠANU IR ATBILDĪGS OPERATORS.

- Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. Nekārtīgas darba vietas un slikts apgaismojums var izraisīt nelaimes gadījumus vai traumas.
- Nelietojiet abrazīvās strūklas iekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Instrumenta radītās dzirksteles var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Darbības laikā turiet apkārtējos cilvēkus, bērnus un apmeklētājus drošā attālumā. Novērsta uzmanība var izraisīt kontroles zaudēšanu.
- Nepārslogojiet instrumentu. Izmantojiet konkrētajam darbam paredzēto instrumentu. Pareizais instruments darbu veiks efektīvāk un drošāk.
- Glabājiet neizmantotus instrumentus bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā. Nepieredzējušu lietotāju rokās instrumenti ir bīstami.
- Pirms abrazīvās strūklas iekārtas pievienošanas gaisa padevei vienmēr pārliecinieties, ka pistoles sprūda svira nav nospiesta.
- Pēc saskares ar gaisa šļūteni nomazgājiet rokas. Saskare ar šļūteni var radīt svina iedarbību, kas var izraisīt vēzi, iedzimtus defektus, vai citus reproduktīvās sistēmas traucējumus.
- Darba vietai jābūt tīrai un labi apgaismotai. Negadījumi biežāk notiek slikti apgaismotās un nekārtīgās vietās.
- Darbības laikā turiet bērnus un citus traucējošus faktorus drošā attālumā.
- Uzturiet gaisa šļūteni labā tehniskā stāvoklī un bojājumu gadījumā nekavējoties to nomainiet.
- Sargājiet gaisa šļūteni no materiāliem un virsmām, kas to var sabojāt.
- Lietojot abrazīvās strūklas iekārtu, ievērojiet veselā saprāta principus.

Nelietojiet instrumentu, ja:

- esat noguris;
 - atrodaties alkohola, narkotisko vielu vai medikamentu ietekmē;
 - valkājat brīvu apģērbu vai rotaslietas. Garie mati jāsasien un jātur prom no kustīgajām daļām;
 - strādājat nestabilā pozā vai zaudējat līdzsvaru.
- Šāda rīcība var izraisīt nopietnas traumas.

Lietojot abrazīvās smilšu strūklas iekārtu, vienmēr:

- valkājiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, putekļu masku, neslidošus apavus u.c.);
- pirms instrumenta ieslēgšanas pārliecinieties, ka visas regulēšanas atslēgas un instrumenti ir noņemti;
- pirms pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka ieslēgšanas slēdzis atrodas pozīcijā „IZSLĒGTS” (OFF).

Ievērojiet šos norādījumus, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus un uzturētu abrazīvās strūklas iekārtu darba kārtībā. Nepareiza apkope var izraisīt elektrotraumas vai nopietnus miesas bojājumus.

- **Apstrādājamo detaļu nostipriniet ar skavām vai citām stiprinājuma ierīcēm. Neturiet detaļu ar rokām.**
- **Izmantojiet darbam piemērotu instrumentu. Tas ir drošāk un efektīvāk.**
- **Glabāiet instrumentu bērniem un neapmācītām personām nepieejamā vietā.**
- **Instrumentus uzglabāiet sausā un drošā vietā.**
- **Uzturiet instrumentus tīrus. Pareiza apkope pagarina kalpošanas laiku un samazina traumu risku.**
- **Regulāri pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav iesprūdušas un ir pareizi noregulētas.**
- **Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus.**
- **Darba laikā obligāti jālieto aizsargbrilles un dzirdes aizsardzības līdzekļi.**

HCT AUTOMOTIVE

APKOPE UN/VAI REMONTS

Instrumenta remontu drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists. Remonts vai apkope, ko veic nekvalificētas personas, var radīt traumu risku.

Veicot apkopi vai remontu:

- izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas;
- ievērojiet šajā instrukcijā sniegtos norādījumus.

Neoriģinālu detaļu izmantošana vai apkopes instrukciju neievērošana var izraisīt elektrotraumas vai miesas bojājumus.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms šī instrumenta lietošanas pilnībā iepazīstieties ar tā darbības principiem. Ja rodas neskaidrības par ekspluatāciju vai pareizu lietošanu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Drošai lietošanai ievērojiet šādus norādījumus:

- Vienmēr nostipriniet apstrādājamo detaļu ar skavām vai citiem stiprinājumiem. Neturiet to ar rokām.
- Pārlicinieties, ka darba vieta ir tīra un droša.
- Darba zonā nedrīkst atrasties svešķermeņi, naglas, skavas vai citi priekšmeti.
- Lietojot abrazīvās strūklas iekārtu, vienmēr izmantojiet atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp:
 - aizsargbrilles;
 - putekļu masku vai respiratoru.
- Vienmēr strādājiet labi vēdināmā telpā, lai samazinātu kaitīgo ķīmisko vielu un putekļu iedarbību.
- Turiet rokas drošā attālumā no apstrādes zonas.
- Nesniedzieties zem apstrādājamās detaļas.

SPECIĀLIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI UN/VAI SIMBOLI

Simboli

Uz instrumenta var būt attēloti šādi simboli. Iepazīstieties ar tiem un izprotiet to nozīmi, lai nodrošinātu drošu instrumenta ekspluatāciju.


Simbols	Nosaukums	Apraksts
V	Volti	Spriegums
A	Ampēri	Strāva
Hz	Herci	Frekvence (cikli sekundē)
W	Vati	Jauda
kg	Kilogrami	Masa
~	Mainstrāva	Strāvas veids
—	Līdzstrāva	Strāvas veids
~ / —	Mainstrāva vai līdzstrāva	Strāvas veids
⊥	Zemējuma spaile	Zemējuma pieslēguma punkts
▣	II aizsardzības klases konstrukcija	Dubultā izolācija
min	Minūtes	Laiks
s	Sekundes	Laiks
∅	Diametrs	Urbju, slīpriņu un citu elementu izmērs
n_0	Tukšgaitas apgriezienu skaits	Rotācijas ātrums bez slodzes
.../min	Apgriezienu minūtē	Apgriezienu, virsmas ātrums, gājieni u.c. minūtē
1, 2, 3...	Regulēšanas gredzena pozīcijas	Ātruma, griezes momenta vai pozīcijas iestatījumi

IEPAKOJUMA SATURS

- 37,9 l tvertne ar noslēgvārstu
- 2,44 m šūtene
- Piltuve
- Strūklošanas aizsargkapuce
- Strūklošanas pistole ar 4 keramikas sprauslām

SASTĀVDAĻAS

Poz.	Apraksts
1	Tvertne
2	Drošības vārsts
3	Spiediena manometrs
5	Ritenis
6	Priekšējais balsts
7	Uzpildes vāks
8	Šļūtene

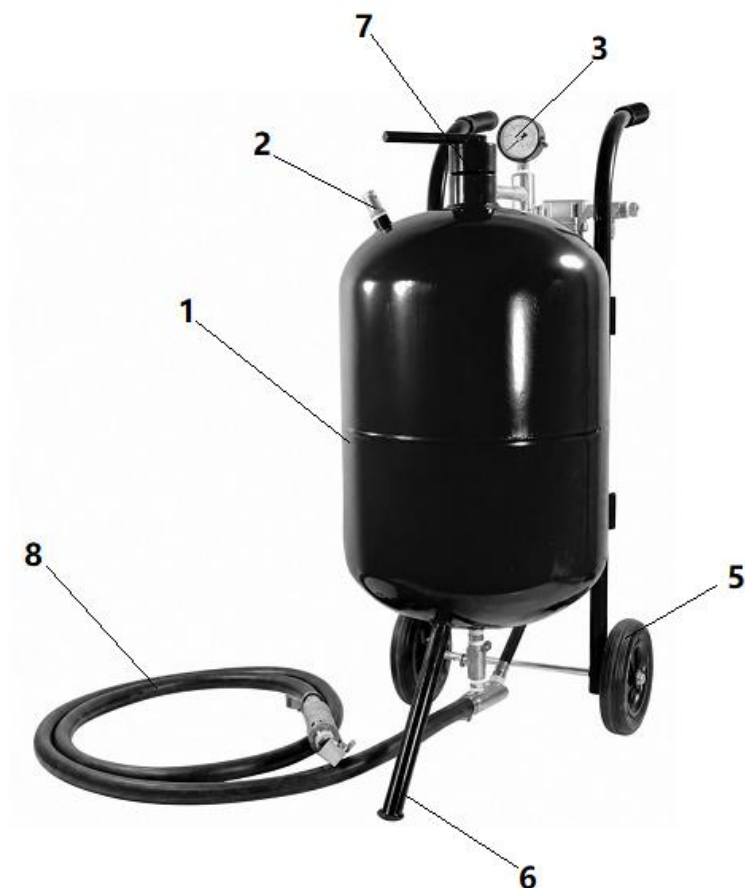

MONTĀŽA

BRĪDINĀJUMS: Uz visiem vītņotajiem savienojumiem izmantojiet PTFE (teflona) blīvēšanas lentu. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir droši pievilkti.

1. Uzstādiet visas sastāvdaļas atbilstoši attēlā (1. attēls) parādītajai shēmai.
2. Uzbīdīet abas šļūtenes skavas (23) uz katra abrazīvā m
3. Uzmauciet vienu šļūtenes galu uz abrazīvā materiāla izī uzmauciet uz abrazīvās strūklas pistoles drošības sprūc
4. Pārliecinieties, ka abi šļūtenes gali ir pilnībā uzmaukti uz uzgaļiem. Pārbīdīet šļūtenes skavas līdz uzgaļiem un stingri pievelciet. Skavām jāiztur darba spiediens no **4,1 līdz 8,6 bar**.
5. Novietojiet abrazīvās strūklas tvertni uz līdzenas virsma stiprinājuma kronšteini būtu vērsti uz augšu (2. attēls).
6. Savietojiet roktura (06) četrus montāžas caurumus ar četriem caurumiem roktura stiprinājuma kronšteinos.


Piezīme: Roktura izliektajai daļai jābūt vērstai uz augšu.

7. Uz katras no četrām roktura stiprinājuma skrūvēm (08) uzlieciet paplāksni un ievietojiet skrūves montāžas caurumos.

7. Uz katras skrūves gala uzskrūvējiet uzgriezni (09) un stingri pievelciet ar atslēgu.
8. Paņemiet riteņu asi (05) un izveriet to caur ass atverēm roktura apakšējā daļā.
9. Uz katra riteņu ass gala uzmauciet riteņa paplāksni.
10. Uz katra riteņu ass gala uzmauciet riteņi (02).
11. Uz katra riteņu ass gala uzmauciet vēl vienu riteņa paplāksni.
12. Izmantojot sprostgredzenu knaibles, uzstādiet sprostgredzenu katrā riteņu ass galā.

Piezīme: Riteņu asī ir izveidota rievā. Sprostgredzenam jāatrodas šajā rievā, lai tas nenoslīdētu no ass.

14. Stingri iespiediet riteņu dekoratīvos vāciņus savās vietās.
15. Apgrīziet abrazīvās strūklas tvertni tā, lai rokturis tagad būtu vērsts uz leju.
16. Savietojiet priekšējā balsta (04) caurumus ar balsta stiprinājuma caurumiem tvertnes priekšējā daļā.
17. Ievietojiet šķeltapu (03) caur stiprinājuma caurumiem un atlieciet tās galus, lai priekšējais balsts nevarētu noslīdēt no stiprinājuma.

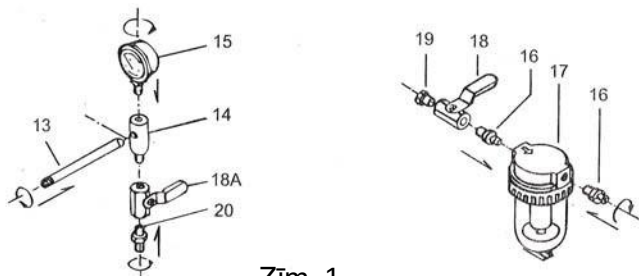

Zīm. 1

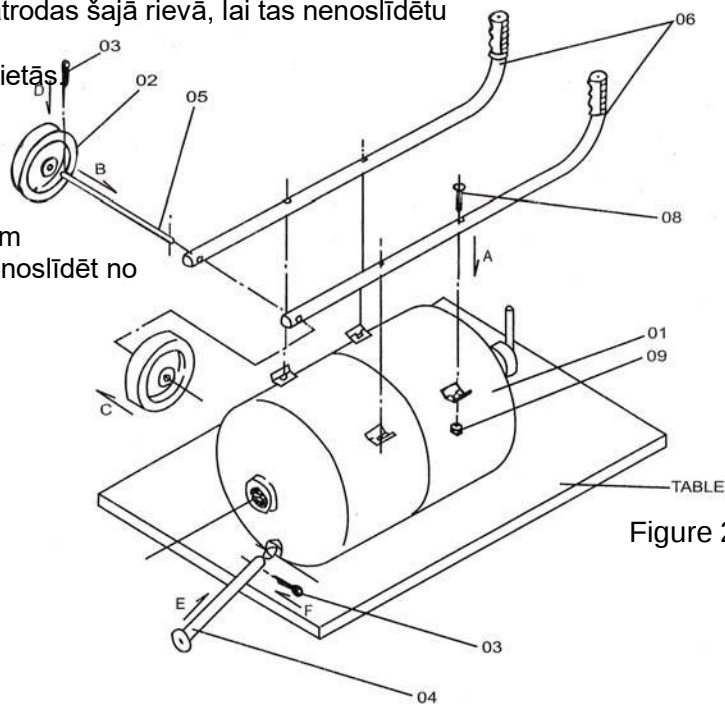
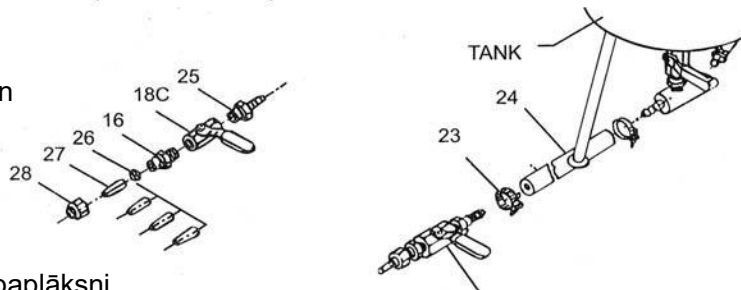
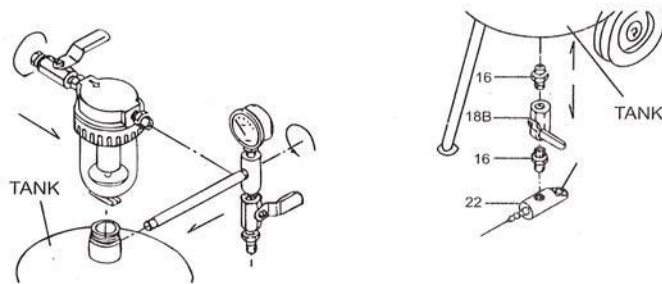


Figure 2

EKSPLUATĀCIJA

Strādājot ar abrazīvās strūklas iekārtu, vienmēr lietojiet aizsargmasku, putekļu masku un izturīgus brezenta cimdus.

Pirms abrazīvās strūklas iekārtas ekspluatācijas pārbaudiet visus savienojumus, pārliedzinoties, ka tie ir cieši pievilkti un hermētiski noslēgti.

ŠĪ IEKĀRTA NAV PAREDZĒTA SILĪCIJA DIOKSĪDU SATUROŠU ABRAZĪVU LIETOŠANAI. SILĪCIJA DIOKSĪDU SATUROŠI ABRAZĪVI IR SAISTĪTI AR SMAGĀM ELPCEĻU SASLIMŠANĀM. ABRAZĪVAJAI STRŪKLOŠANAI VIENMĒR IZMANTOJIET ABRAZĪVUS, KAS NESATUR BRĪVO SILĪCIJA DIOKSĪDU!

Izvēlētais abrazīvais materiāls būtiski ietekmē virsmas apstrādei nepieciešamo laiku. Kā abrazīvus var izmantot granāta smiltis, stikla lodītes un citus piemērotus materiālus.

Lai sasniegtu labākos rezultātus, izmantojiet abrazīvu ar graudainību 80 grit vai smalkāku. Neizmantojiet abrazīvu, kura graudainība pārsniedz 80 grit.

Ātrā abrazīvo materiālu izvēles rokasgrāmata

Smilšu/skrošu abrazīvs

Cietība: 8

Piemērots vispārējiem metālapstrādes darbiem. Ideāli piemērots rūsas, krāsas un oksīdu kārtas noņemšanai no metāla detaļām.

Stikla lodītes

Cietība: 6

Ideāli piemērotas vieglai atskarpju noņemšanai un satīna tipa virsmas iegūšanai.

Stikla lodīšu apaļā forma negriež apstrādājamo virsmu, bet gan viegli to apstrādā ar triecienu iedarbību.

Pārliedzinieties, ka izmantotais abrazīvs ir pilnīgi sauss. Mitrš abrazīvs var izraisīt iekārtas aizsērēšanu.

Abrazīvu iespējams izmantot atkārtoti, tomēr jāņem vērā, ka ekspluatācijas laikā tas nolietojas. Lietošanas procesā abrazīvās daļiņas kļūst gludākas un apaļākas, tādējādi samazinot apstrādes efektivitāti.

Atkārtota abrazīva izmantošana var radīt aizsērējumus, jo tajā uzkrājas iepriekšējās apstrādes laikā radušies netīrumi un daļiņas.

Abrazīva plūsmas regulēšana

- Lielāka diametra sprausla nodrošina platāku strūklas laukumu.
- Mazāka diametra sprausla nodrošina koncentrētāku abrazīvās strūklas plūsmu.

Gaisa spiedienu regulē ar misiņa droselēšanas vārstu (19A).

Abrazīvā materiāla padevi regulē ar abrazīva regulēšanas vārstu (19B).

Kontrolējiet, vai neveidojas abrazīva aizsērējumi. Ja nepieciešams, atbrīvojiet spiedienu tvertnē un nomainiet abrazīvu pret sausāku vai tīrāku materiālu.

DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

BRĪDINĀJUMS: ŠĪ IEKĀRTA NAV PAREDZĒTA SILĪCIJA DIOKSĪDU SATUROŠU ABRAZĪVU LIETOŠANAI. SILĪCIJA DIOKSĪDU SATUROŠI ABRAZĪVI IR SAISTĪTI AR SMAGĀM ĒLPCEĻU SASLIMŠANĀM. ABRAZĪVAJAI STRŪKLOŠANAI VIENMĒR IZMANTOJIET ABRAZĪVUS, KĀS NESATUR BRĪVO SILĪCIJA DIOKSĪDU!

Pirms tvertnes atvēršanas pārliecinieties, ka tajā nav spiediena.

Pārbaudiet, vai spiediena manometrs rāda 0.

Ja manometrs nerāda 0, atbrīvojiet spiedienu tvertnē (skatīt sadaļu "Spiediena atbrīvošana no tvertnes").

Pirms tvertnes atvēršanas atvienojiet kompresoru.

Pasargājiet sevi un apkārtējos no abrazīvā materiāla pārsmidzināšanas. Atcerieties, ka pārnēsājamā abrazīvās strūklas iekārta izsmidzina augstspiediena abrazīvu plūsmu.

Nekad nevērsiet strūklu pret sevi vai citām personām.

ABRAZĪVA IEPAILDĪŠANA

1. Pārliecinieties, ka abrazīvais materiāls ir sauss un tīrs, lai novērstu iekārtas aizsērēšanu.
2. Aizveriet misiņa gaisa padeves vārstu (19), pagriežot to vertikālā stāvoklī.
3. Lai atbrīvotu spiedienu tvertnē, nospiediet drošības sprūdu, līdz gaisa plūsma apstājas.
4. Pārliecinieties, ka spiediena manometrs (16) rāda 0.
5. Noņemiet uzpildes vāku (13).
6. Izmantojot piltuvi (27), ielejiet izvēlēto abrazīvo materiālu tvertnē (1).

Nepiepildiet tvertni vairāk par 3/4 no tās tilpuma.

Ja relatīvais gaisa mitrums darba vietā ir 90 % vai augstāks, piepildiet tvertni ne vairāk kā līdz pusei un biežāk pārbaudiet ūdens separatoru (18).

7. Droši aizveriet uzpildes vāku, pārliecinoties, ka O-veida blīvgredzens ir pareizi uzstādīts.

Piezīme: Lai izvairītos no kompresora bojājumiem, ieteicams novietot to citā telpā.

ABRAZĪVĀS STRŪKLOŠANAS UZSĀKŠANA

Piezīme: Pirms darba sākšanas visiem vārstiem jābūt aizvērtiem. Tālāk norādītās darbības palīdz novērst aizsērējumus abrazīva šļūtenē, izplūdes kolektorā un drošības sprūdā.

1. Pievienojiet kompresoru ieplūdes savienotājam (20).
2. Ieslēdziet kompresoru un atveriet gaisa padeves vārstu (19).
3. Atveriet droselēšanas vārstu (19A).

4. Sistēmai sasniedzot darba spiedienu, pārbaudiet, vai pie uzpildes vāka un visiem šļūtenņu savienojumiem nav noplūžu.

Ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties atbrīvojiet spiedienu tvertnē un novērsiet bojājumu.

5. Pavērsiet drošības sprūdu drošā virzienā, prom no cilvēkiem, dzīvniekiem un priekšmetiem, kurus varētu sabojāt abrazīvā strūkļa.
6. Nospiediet un turiet nospiešanu drošības sprūdu, līdz caur to sāk plūst gaiss.
7. Turot drošības sprūdu nospiešanu, lēnām atveriet abrazīva regulēšanas vārstu (19B), līdz no pistoles sāk izplūst abrazīvais materiāls.
8. Noregulējiet abrazīva regulēšanas vārstu (19B), līdz tiek sasniegta vēlamā abrazīvā materiāla plūsma.
9. Uzsāciet strūklošanas darbu.

ABRAZĪVĀS STRŪKLOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

1. Turot drošības sprūdu nospiešanu, aizveriet abrazīva regulēšanas vārstu (19B). Tas novērš sistēmas aizsērēšanu.
2. Kad no drošības sprūda izplūst tikai gaiss (bez abrazīva), atlaidiet sprūdu. Tādējādi kolektors, šļūtene un drošības sprūds paliek tīri un bez abrazīva nosēdumiem.

SPIEDIENA ATBRĪVOŠANA NO TVERTNES


1. Pēc darba pabeigšanas pavērsiet drošības sprūdu drošā virzienā prom no cilvēkiem, dzīvniekiem un priekšmetiem.
2. Nospiediet un turiet drošības sprūdu, lai izvadītu atlikušo abrazīvo materiālu no abrazīva šļūtenes (25).
3. Aizveriet abrazīva regulēšanas vārstu (19B).
4. Atlaidiet drošības sprūdu.
5. Aizveriet droselēšanas vārstu (19A) un gaisa padeves vārstu (19).
6. Atvienojiet gaisa padeves šļūteni no abrazīvās strūkles iekārtas.
7. Nospiediet drošības sprūdu, līdz gaisa plūsma pilnībā apstājas un spiediena manometrs (16) rāda 0.

APKOPE

**Uzturiet abrazīvās strūklošanas iekārtu tīru un pasargātu no bojājumiem.
Pēc katras lietošanas reizes atbrīvojiet spiedienu tvertnē.**

1. Veicot sākotnējo sistēmas spiediena uzpildi, pārbaudiet, vai nav noplūžu tvertnes augšdaļā, kā arī visās šļūtenēs un savienojumos. Noplūdes savienojumos var novērst, nomainot nolietotās vai bojātās detaļas un atjaunojot PTFE (teflona) blīvējuma lentes uzklājumu vītņotajos savienojumos.
2. Regulāri pārbaudiet abrazīva padeves šļūteni un savienojumus attiecībā uz nodilumu. Abrazīva padeves regulēšanas vārsts, kolektors un visas detaļas aiz tvertnes abrazīva izplūdes punkta ir pakļautas paātrinātam nodilumam abrazīvā materiāla plūsmas dēļ. Īpašu uzmanību pievēršiet noplūdēm, uzpūstām vietām, deformācijām vai šļūtenes sienīņu nodilumam. Nekavējoties nomainiet visas detaļas, kurām ir nodiluma pazīmes.

REZERVES DALU DIAGRAMMA

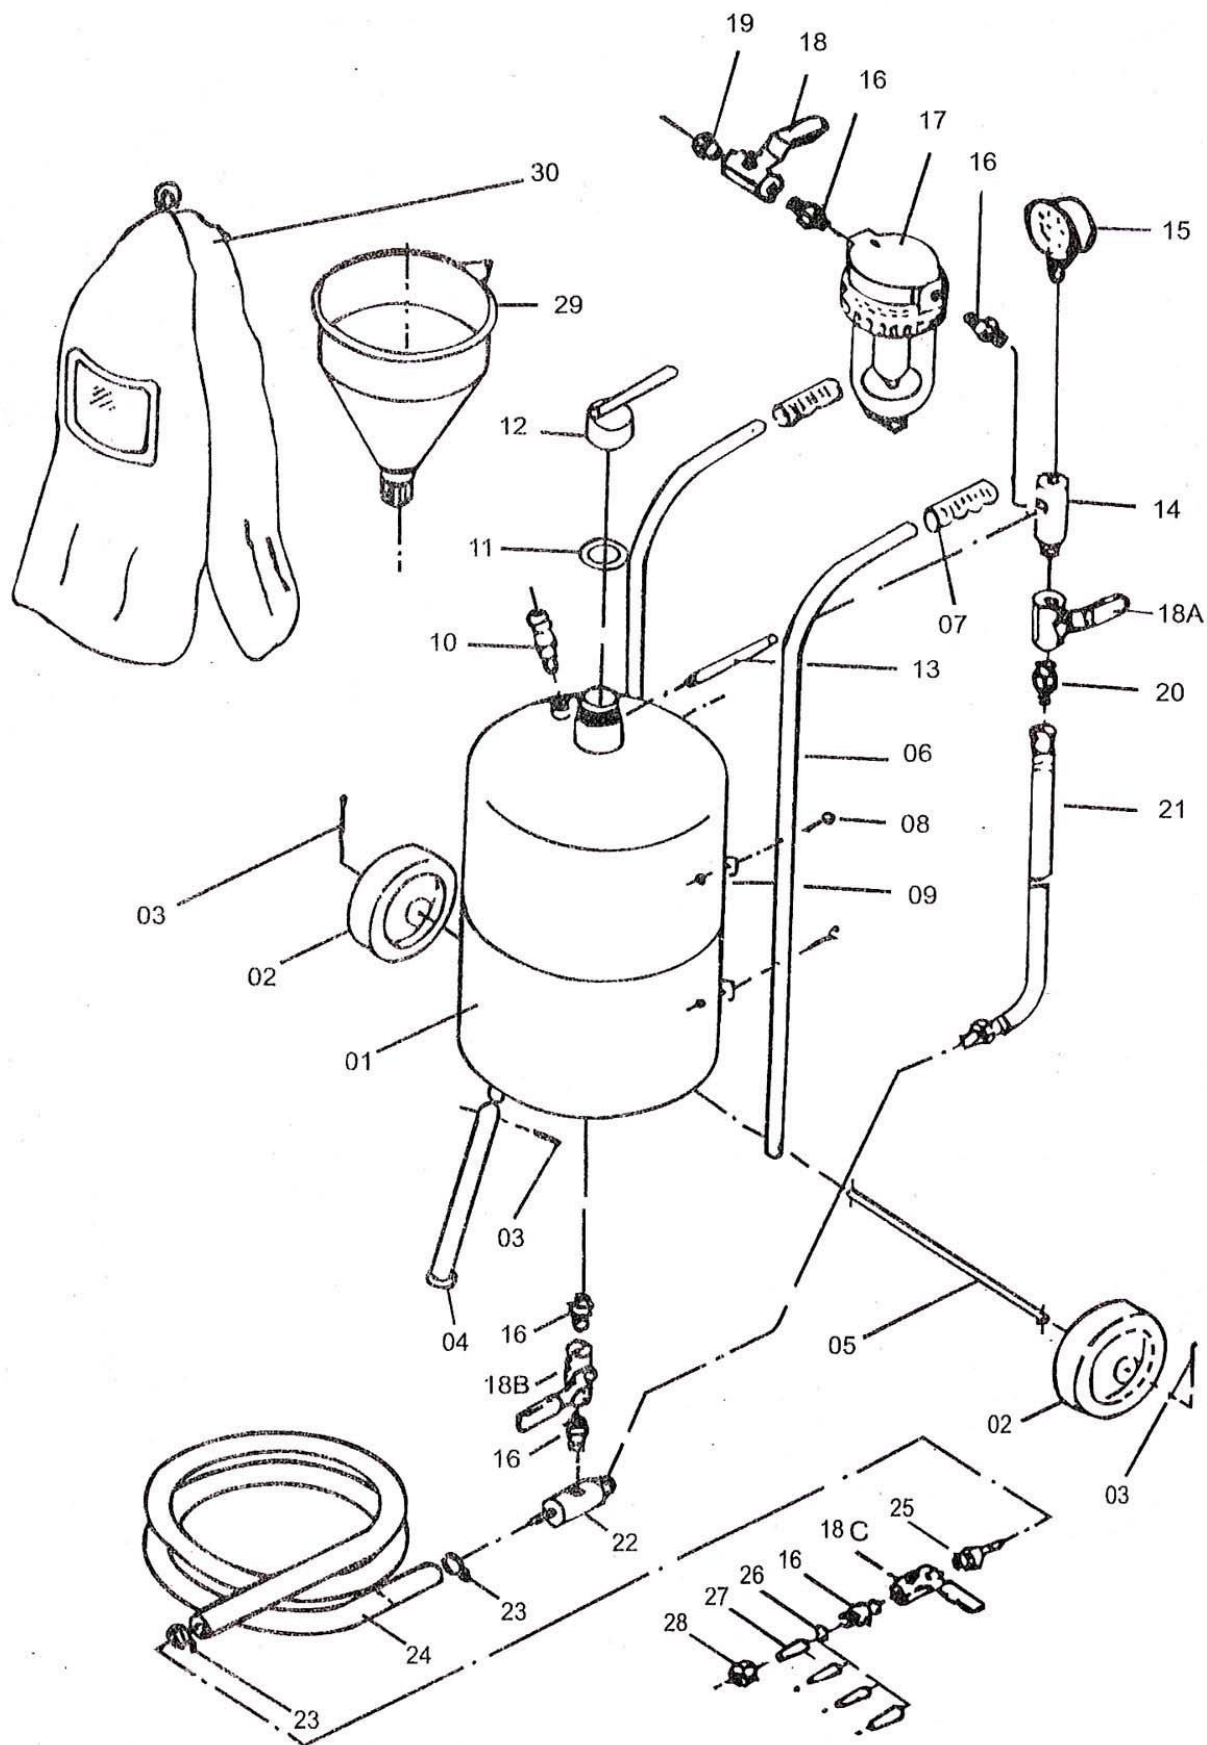

REZERVES DAĻU SARAKSTS

Detalas Nr.	Apraksts	Daudzums
SB10G-0001	Tvertne	1
SB10G-0002	Riteņi	2
SB10G-0003	Sķelttapas	3
SB10G-0004	Priekšējais balsts	1
SB10G-0005	Riteņu ass	1
SB10G-0006	Rokturis	2
SB10G-0007	Roktura uzlika	2
SB10G-0008	Skrūve	4
SB10G-0009	Sešstūra uzgrieznis	4
SB10G-0010	Drošības vārsts	1
SB10G-0011	O-veida blīvgredzens	1
SB10G-0012	Uzpildes vāks	1
SB10G-0013	Savienojuma caurule	1
SB10G-0014	Ieplūdes kolektors	1
SB10G-0015	Spiediena manometrs	1
SB10G-0016	Nipeļsavienojums	5
SB10G-0017	Mitruma atdalītāja filtrs	1
SB10G-0018	Misiņa gaisa padeves vārsts 3/8"	1
SB10G-0018A	Misiņa droselēšanas vārsts 3/8"	1
SB10G-0018B	Tērauda abrazīva dozēšanas vārsts 3/8"	1
SB10G-0018C	Tērauda noslēgvārsts 3/8"	1
SB10G-0019	Savienojums ar ārējo un iekšējo vītņi	1
SB10G-0020	Nipeļsavienojums	1
SB10G-0021	Gaisa šļūtene	1
SB10G-0022	Abrazīva izplūdes caurule	1
SB10G-0023	Šļūtenes skava	1
SB10G-0024	Abrazīva padeves šļūtene	1
SB10G-0025	Adapteris	1
SB10G-0026	Blīve	1
SB10G-0027	Dīzes	4
SB10G-0028	Dīzes stiprinājuma uzgrieznis	1
SB10G-0029	Piltuve	1
SB10G-0030	Aizsargmaska	1

PIEZĪMES:

HCT AUTOMOTIVE